ヒーローバンク アーケード 専用カード装填時の注意点




「エラー 6806 カードの装填に失敗しました」が頻発する場合、下記対応を実施されることによりエラーの発生頻度を下げる効果が見込まれます。

重要


不良カードの選別

装填されている専用カードの底面にめくれがないか確認してください。

1 レバーを引きながら、装填されている専用カードの一番奥にあるカードの側面を持ち、抜きます。

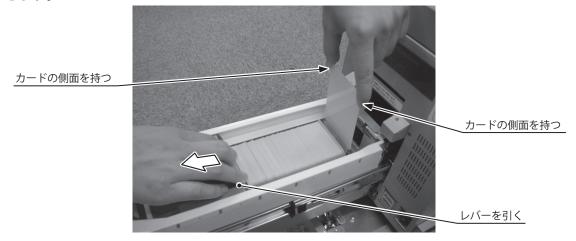

専用カードの底面にめくれがないか確認します。

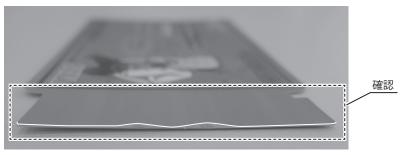

めくれがあるカード

3 めくれがある場合は、専用カードを取り除き、大切に保管してください。 めくれがない場合は、専用カードを元の位置にセットし直してください。

E1-1407 421-13231

1


カードの装填枚数

キャビネット付属の取扱説明書において専用カードは600枚全てを装填するよう案内していますが、専用カードは300枚までの装填にしてください。


※専用カードは 100 枚ごとに包装されています。

すでに300枚以上装填している場合、カードセット部横の目盛を参照し、装填枚数が300枚程度になるよう専用カードを抜いて調整してください。

※専用カードはカードの側面を持ち、少量ずつ抜いてください。

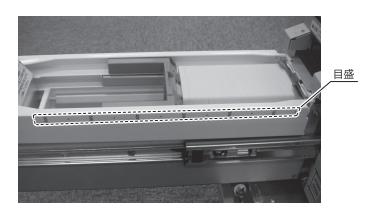

カードの側面を持つ

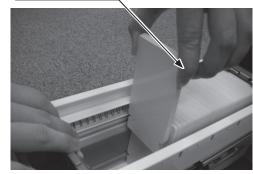

カードの抜き方

取り出した専用カードはチャック付きポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。


カードの装填方法

下記手順でカードを装填してください。

∮ 専用カードの包装フィルムを外す前に、図のようにして専用カードをほぐしてください。






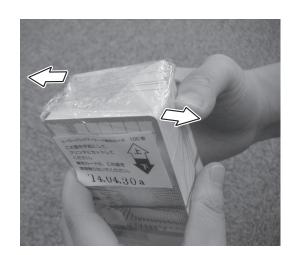


専用カードを装填した後、レバーを引き、図のようにしてカードをならしてください。
※作業時、専用カードのプリント面(白紙面)に直接手で触れないようにしてください。

レバーを引く

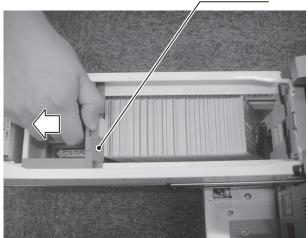

①専用カードが凸凹した状態

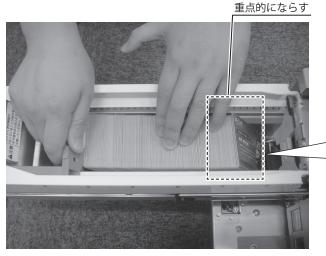

②専用カードをならす

※プリンター側の専用カードを重点的にならします。

プリンター側の専用カードが飛び出た 場合は、専用カードをレバー側に寄せ て凸凹を解消してください。



専用カード同士が何枚かくっつき、 飛び出た状態(NG)






凸凹を解消し、専用カードがばらけている状態(OK)



③専用カードが平らな状態

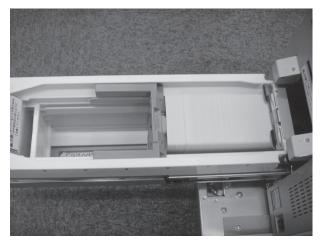

④レバーを戻して完了



重要

運営中に「エラー 6806 カードの装填に失敗しました」が発生した場合、手順 2 を参照し、専用カードをならしてください。復旧する可能性があります。